

パッチインストール手順 「KB5056577」および「KB5062554」

2025/8

本手順書では、Microsoft セキュリティ更新プログラム 「KB5056577」および「KB5062554」をインストールする方法について説明します。

パッチ情報:

パッチ名	SHF089
マイクロソフト社サポート技術情報番号	KB5056577 (2025/7/8 .NET Framework 3.5 および 4.8 の累積的な更新プログラム) KB5062554 (2025/5/13 Windows 10 バージョン 21H2 の累積的な更新プログラム)

パッチ対象プリンター:

モデル	対象バージョン
plotWAVE T30/T35	R10.0.1.0
plotWAVE T50/T55	R10.0.1.0
plotWAVE T75	R10.0.1.0
colorWAVE T60/T65	R10.0.1.0

プリンターに正しいバージョンがインストールされていることを確認します。

プリンターに対象バージョンがインストールされていない場合、サービスにプリンターのアップグレードをご依頼ください。これらのセキュリティ更新プログラムをインストールするには対象バージョンが必須です。

手順に使用しているスクリーンショットは plotWAVE T35 のものですが、他のモデルにおいても操作手順は共通です。

重要:

1. colorWAVE および plotWAVE プリンターには通常、.NET プラットフォーム用と Windows オペレーティング システム用の 2 つの更新が必要です。更新は個別にインストールする必要がありますが、手順は同じです。
2. 新しいアップデートには以前のセキュリティ アップデートが含まれているため、それらをインストールする必要はありません。
3. 次のページの手順では、WebTools Express のシステム管理者のパスワードが必要です。デフォルトのパスワードは SysAdm ですが、変更される場合がありますのでご注意ください。

WebTools によるパッチのインストール:

1. パッチファイル 2 つを PC にダウンロードします。 注意: ダウンロードしたファイルのファイル名は変更しないでください。
 - 1-1: .NET Framework 3.5 および 4.8 の累積的な更新プログラム
https://firmware.cpp.canon/wsups/21H2_WIN10/6093/windows10.0-kb5056577-x64-ndp48_c9ed1bb4f9ed43fc65d4e46d15b1e9230f9a7582.msu
 ※この Microsoft セキュリティアップデートのファイルサイズは約 76MB です。
 - 1-2: Windows 10 バージョン 21H2 の累積的な更新プログラム:
https://firmware.cpp.canon/wsups/21H2_WIN10/6093/windows10.0-kb5062554-x64_b32d25f4c33036643e843e2079b9ce57fef91124.msu
 ※この Microsoft セキュリティアップデートのファイルサイズは約 723MB です。

注意: 初めに、.NET Framework アップデートをインストールします。

2. PC の Web ブラウザを起動し、プリンターの URL を入力します。
http://<ホスト名_または_IP アドレス>
 <ホスト名_または_IP アドレス>にはプリンターの「ホスト名」または「IP アドレス」を入力します。
 以下画面が現れます(以下画面は参考例です。モデルにより表示画面が異なります。)




3. 「サポート」タブの「バージョン情報」を開き、プリンターのバージョンが正しいかどうか確認します（P1 の対象バージョン参照）。
プリンターに対象バージョンがインストールされていない場合は、サービスにプリンターのアップグレードをご依頼ください。




4. 「サポート」の「更新」ページに移動し、「更新済み Microsoft のインストール」の「インストール(*.msu)」をクリックします。
ログオン画面が表示された場合、システム管理者としてログオンする必要があります（初期パスワードは「SysAdm」）。



5. 「OS パッチのインストール」ウィンドウが表示されます。「OK」をクリックします。

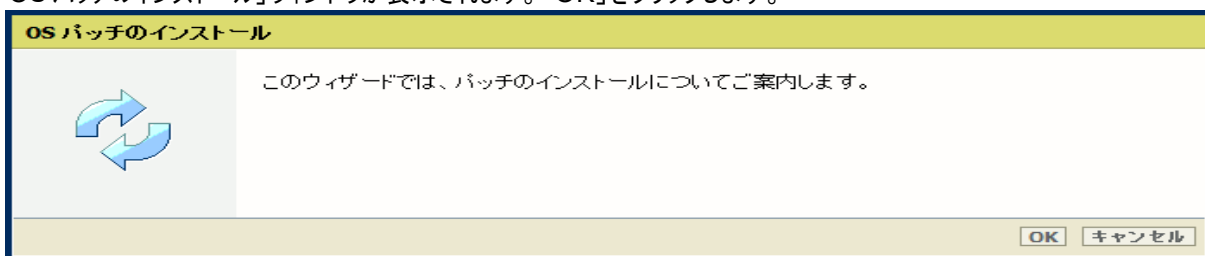


「参照」をクリックし、.msu ファイルを選択します。

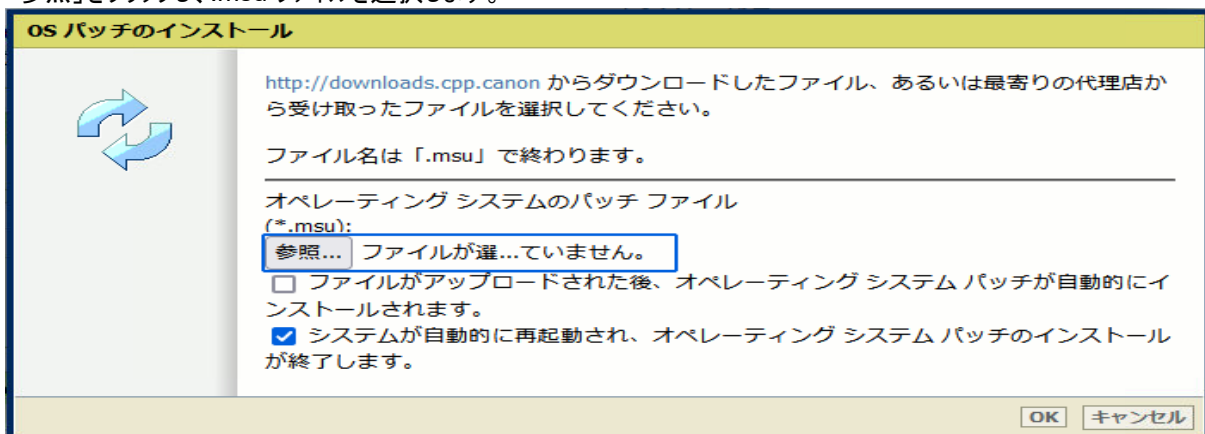


6. 手順 1 でダウンロードした .NET Framework 更新プログラムを選択し、ファイルを選択後、「OK」をクリックすると、パッチがプリンターにアップロードされます。

アップロードが完了すると、パッチを適用するための確認ウィンドウが表示されるので、「OK」をクリックします。

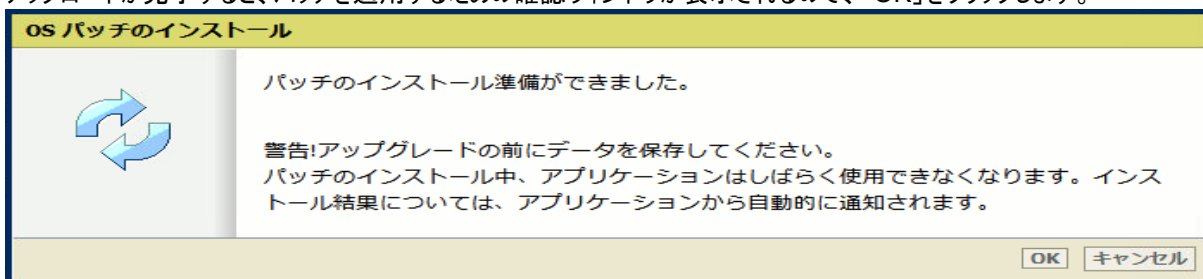

別の「OS パッチのインストール」ウィンドウが表示されるので、再度「OK」をクリックします。

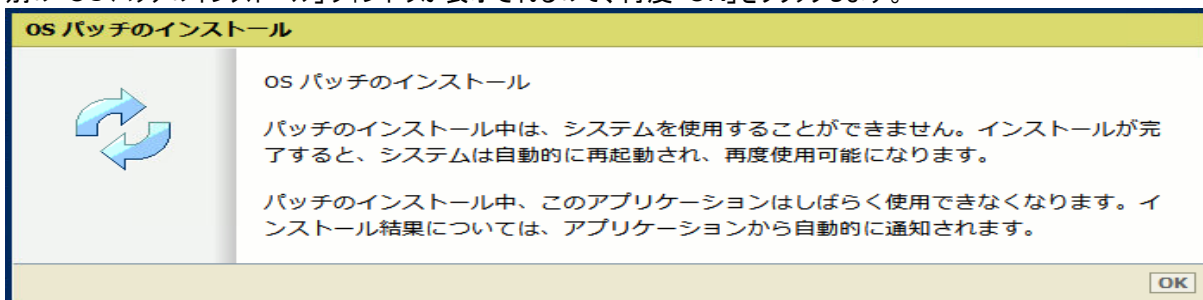

次に、プリンターが再起動され、パッチがインストールされます。ブラウザーとプリンターの接続が切断される可能性があります。プリンターが再びオンラインになると接続は復元されます。



重要: セキュリティパッチのインストール中は、オペレーターパネルにメッセージが表示されない期間があります。オペレーターパネルの LED のみが点滅します。これは正常な動作です。このプロセスを中断しないでください。プリンターを操作する前に、オペレーターパネルにホーム画面が表示されるまでお待ちください。

7. このアップデートがインストールされると、「更新済み Microsoft のインストール」部に表示されます。
※パッチインストール結果: (以下画面は成功例です。パッチにより表示内容が異なります。)

更新済み Microsoft のインストール			インストール (*.msu)
パッチインストール時間	説明	パッチインストール結果	
2025-07-21T08:57:35	windows.10.0-KB5056577-x64-ndp48_c9ed1bb4f9ed43fc65d4	成功	

この例では、新しいセキュリティパッチのみが表示されています。以前のセキュリティパッチがプリンターにインストールされている場合は、それらもリストアップされます。

8. 次に、手順 1 でダウンロードした Windows 10 バージョン 21H2 更新プログラムを、手順 4～7 を再度実行しインストールします。この更新プログラムをインストールすると、「サポート」の「更新」ページの「更新済み Microsoft のインストール」に両方の更新プログラムが表示されます。

更新済み Microsoft のインストール			インストール (*.msu)
パッチインストール時間	説明	パッチインストール結果	
2025-07-21T08:57:35	windows.10.0-KB5056577-x64-ndp48_c9ed1bb4f9ed43fc65d4	成功	
2025-07-21T10:19:02	windows.10.0-KB5062554-x64_b32d25f4c33036643e843e2079	成功	

9. 完了です。プリンターは最新の状態になりました。



Canon Inc.
[canon.com](https://www.canon.com)

Canon U.S.A., Inc.
usa.canon.com

Canon Canada Inc.
canon.ca

Canon Europe Ltd
canon-europe.com

Canon Latin America Inc.
cla.canon.com

Canon Production Printing Australia Pty. Ltd.
anz.cpp.canon

Canon China Co., Ltd.
canon.com.cn

Canon Singapore Pte. Ltd.
sg.canon

Canon Hongkong Co., Ltd.
hk.canon