

# パッチインストール手順 「KB5087538」

2026/05

本手順書では、Microsoft セキュリティ更新プログラム「KB5087538」のインストール方法について説明します。

## パッチ情報:

パッチ名	SHF094
マイクロソフト社サポート技術情報番号	KB5087538 (2026/05/12 累積的な更新プログラム)

## パッチ対象プリンター:

モデル	対象バージョン
PlotWave 3000/3500	R2.1.3.0
PlotWave 5000/5500	R2.1.3.0
PlotWave 7500	R2.1.3.0
ColorWave 3600/3800	R6.1.3.0

プリンターに正しいバージョンがインストールされていることを確認してください。

**プリンターに対象バージョンがインストールされていない場合は、サービス部門へプリンターのアップグレードをご依頼ください。**

これらのセキュリティ更新プログラムをインストールするには、対象バージョンが必須です。


本手順で使用しているスクリーンショットは PlotWave 5500 のものですが、その他のモデルにおいても操作手順は共通です。

## 重要:

1. プリンターでホワイトリスト機能が有効になっている場合は、セキュリティパッチをインストールする前にホワイトリストの解除を強く推奨します。インストール後に再度有効化できます。(この操作は次ページ以降の手順に含まれています。)
2. 本累積的更新プログラムには、これまでのセキュリティパッチがすべて含まれているため、個別のパッチを事前にインストールする必要はありません。
3. 次ページの手順では、WebTools Express のシステム管理者パスワードが必要です。デフォルトパスワードは SysAdm ですが、変更されている場合がありますのでご注意ください。

## WebTools によるパッチのインストール:

1. パッチファイルをPCにダウンロードします。  
<https://supportfiles.cpp.canon/TDS/Security/Win10/windows10.0-kb5087538-x64.msu>  
 注意: この Microsoft セキュリティアップデートは約819MBです。  
 注意: ダウンロードしたファイルのファイル名は変更しないでください。
2. PCのWebブラウザを起動し、プリンターの URL を入力します。  
**http://<ホスト名\_または\_IP アドレス>**  
 <ホスト名\_または\_IP アドレス>にはプリンターの「ホスト名」または「IP アドレス」を入力します。  
 以下画面が現れます(以下画面は参考例です。モデルにより表示画面が異なります。)

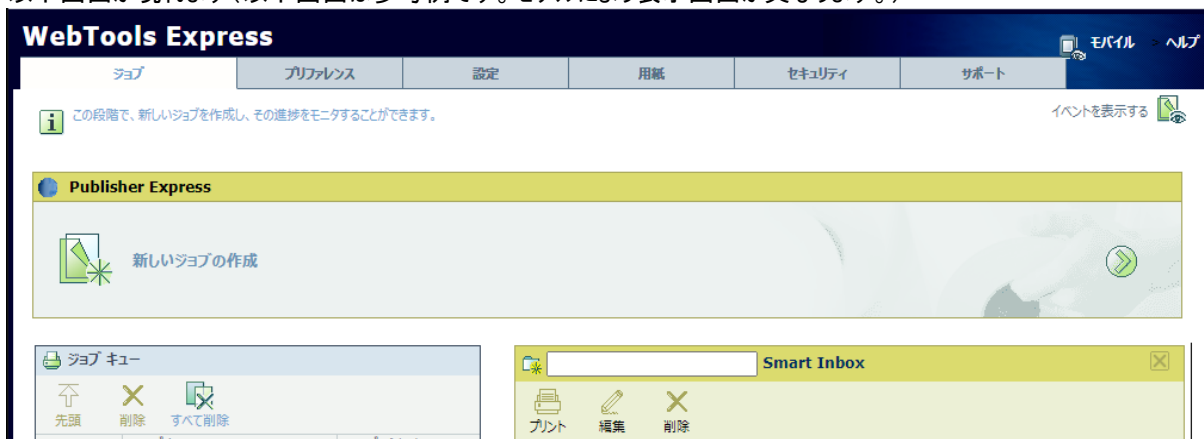

3. 「サポート」タブを開き、プリンターのバージョンが正しいかどうか確認します(P1の対象バージョン参照)。プリンターに対象バージョンがインストールされていない場合は、サービスにプリンターのアップグレードをご依頼ください。

**WebTools Express** モバイル ヘルプ

ジョブ   プリファレンス   設定   用紙   セキュリティ   **サポート**   リモートサービス   メンテナンス

バージョン情報   カウンタ履歴   **更新**   ライセンス   リモートサービス   メンテナンス

**i** このシステムに関する一般情報を参照してください。http://downloads.cpp.canon最新のドライバ、ドキュメント、およびソフトウェアバージョンについては、一般的なサポートについては、http://www.canon.com/supportを参照してください

シャットダウン...

バージョン情報	
アイテム	説明
システムバージョン	PlotWave 5500
ビルド (ソフトウェア)	<b>2.1.3.0</b>
オペレーティングシステム	23.6.513.253
	10.0.17763.0.WINx64

4. **セキュリティパッチのインストール中は、ホワイトリストを無効にする必要があります。**  
「セキュリティ」タブの最下部の「ホワイトリスト登録設定」で状態を確認してください。以下の2つの状況が考えられます。ログオン画面が表示された場合、システム管理者としてログオンする必要があります(初期パスワードは「SysAdm」)。

**WebTools Express**

ユーザー名

パスワード

状況1: 現在の保護ステータス => 「保護が無効です」

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 無効	
現在の保護ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 保護が無効です	

ホワイトリストが「無効」の場合は、手順5に進みます。

状況2: 現在の保護ステータス => 「保護が有効です」

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 有効	
現在の保護ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 保護が有効です	


または、現在の保護ステータス => 「起動処理の準備中」

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 有効	
現在の保護ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 起動処理の準備中	

または、現在の保護ステータス => 「再起動して変更を適用します」

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 有効	
現在の保護ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 再起動して変更を適用します	

上記「状況2」の 3つのケースとも、ホワイトリストを「無効」にする必要があります。「不正な設定変更を阻止します」を開き、「無効」を選択し、「OK」をクリックします。

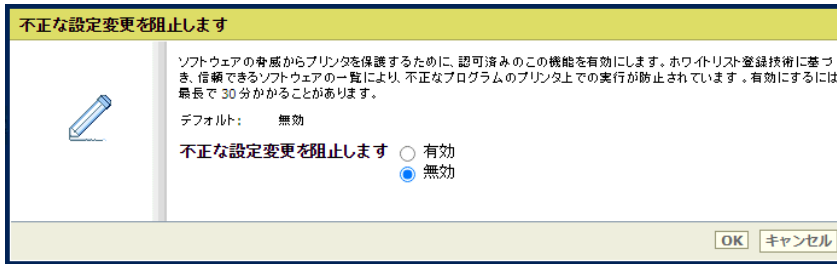


次に、プリンターを再起動します。

「サポート」タブを開き、「シャットダウン」をクリックします。


ログオン画面が表示された場合、システム管理者としてログオンする必要があります(初期パスワードは「SysAdm」)。



「再起動」を選択し、「OK」をクリックします。

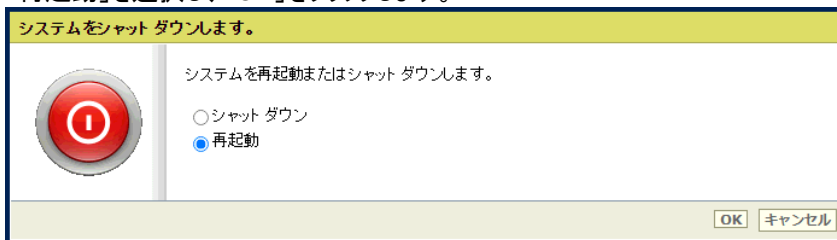


プリンター再起動後、「セキュリティ」タブの最下部でホワイトリストの状態が「無効」になっていることを確認します。

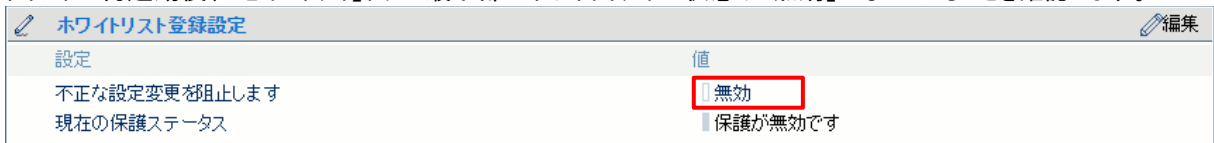


5. 「サポート」タブをクリックし、次に「更新」(下記スクリーンショットの矢印)をクリックします。ログオン画面が表示された場合、システム管理者としてログオンする必要があります(初期パスワードは「SysAdm」)。



6. 「OSパッチ」項目右側の「インストール (\*.msu)」(手順5スクリーンショットの赤い四角部)をクリックすると、確認画面が現れます。「OK」をクリックします。

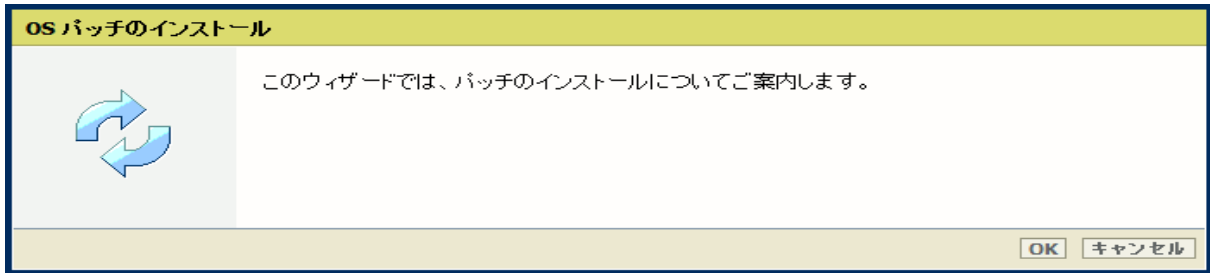


以下画面が現れます。「ファイルを選択」をクリックしダウンロード済みのパッチファイル「累積更新プログラム (KB5087538)」を選択後、「OK」をクリックします。(インストール時間: 約1~2時間)

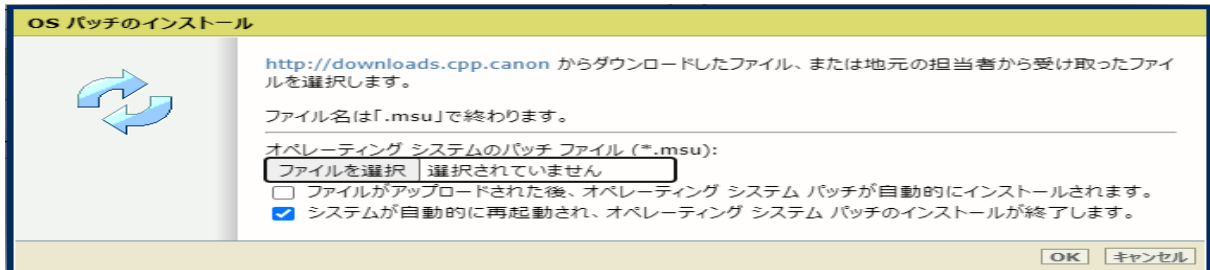


注意: システムのクリーンアップが必要であるというメッセージが表示される場合があります。


7. 確認画面で「OK」をクリックします。

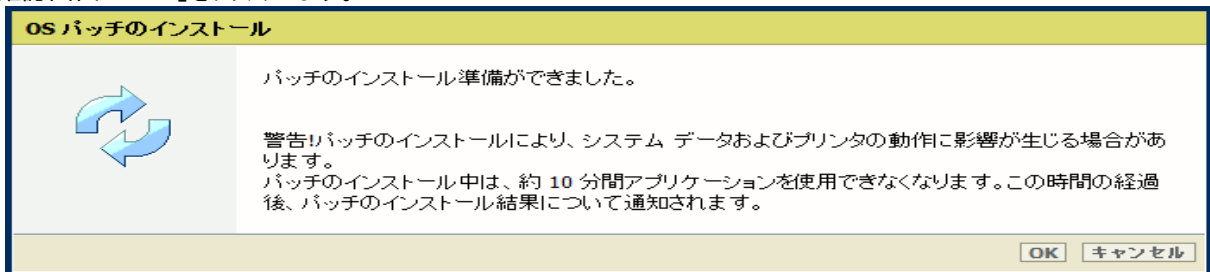

再度確認画面が現れるので「OK」をクリックします。

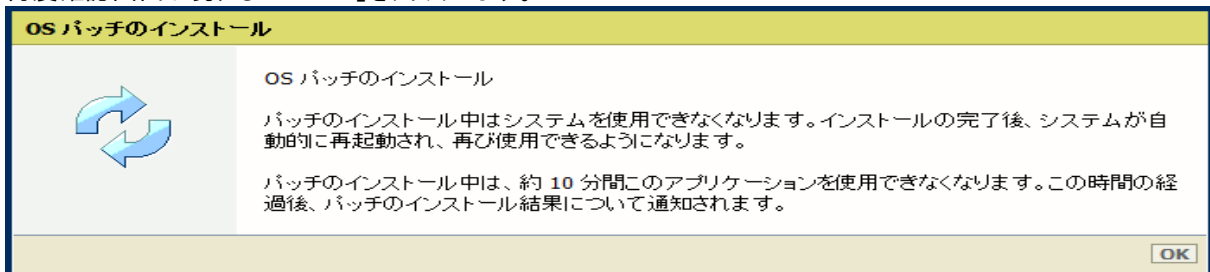

プロダクトあるいは状況により、以下画面が現れます。

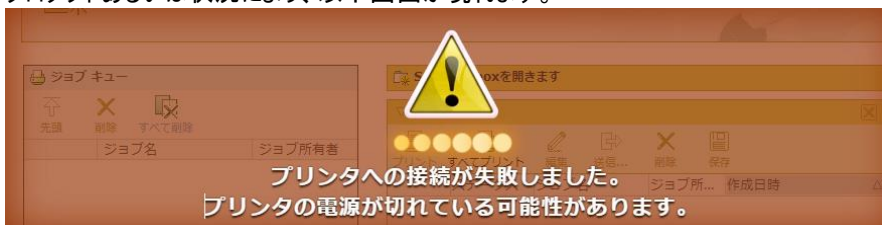

このメッセージは無視して問題ありません(再起動中: 自動的に再起動しパッチが適用されます)。ブラウザがプリンターとの接続を失いますが、プリンターが再びオンラインになると復元されます。


**重要:** セキュリティパッチのインストール中は、操作パネルに何も表示されない時間があります。操作パネルのLEDのみが点滅します。これは正常な動作です。このプロセスを中断しないでください。プリンターを操作する前に、操作パネルのホーム画面が表示されるまで待ちます。

8. 再起動後、手順 5 を実行し、パッチのインストール結果を確認します。  
 ※パッチインストール結果:(以下画面は成功例です。パッチにより表示内容が異なります。)

OS パッチ	
	インストール
パッチ	パッチのインストール結果
2026-05-19 10:41:57 PM Patch Windows10.0-KB5087538-x64.msu	成功

この例では、新しいセキュリティパッチのみが表示されています。以前のセキュリティパッチがプリンターにインストールされている場合は、それらもリストアップされます。

9. 手順 4 でホワイトリストを「無効」に変更した場合、再度、「有効」に設定する必要があります。  
 「セキュリティ」タブの最下部の「ホワイトリスト登録設定」、「不正な設定変更を阻止します」を開き、「有効」を選択し、「OK」をクリックします。

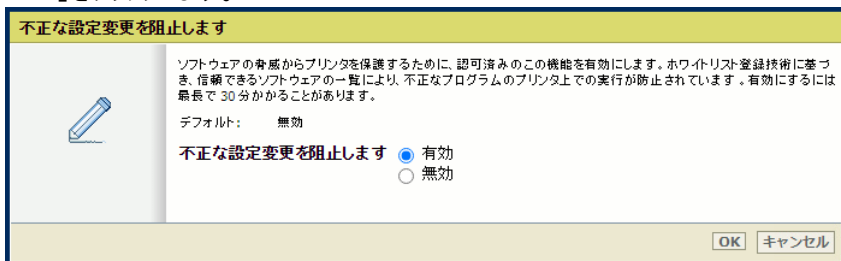

画面を再読み込みします (F5 ボタンを押します)。ホワイトリストの設定が以下ようになります。

ホワイトリスト登録設定	
設定	値
不正な設定変更を阻止します	有効
現在の保護ステータス	起動処理の準備中

準備には約 0.5 ~ 1 時間かかります。準備が完了するとホワイトリストの設定以下ようになります。

ホワイトリスト登録設定	
設定	値
不正な設定変更を阻止します	有効
現在の保護ステータス	再起動して変更を適用します

プリンターを再起動します。再起動後、ホワイトリストの設定が以下ようになります。

ホワイトリスト登録設定	
設定	値
不正な設定変更を阻止します	有効
現在の保護ステータス	保護が有効です

10. 注意:
- A) パッチインストール後、プリンターが操作パネルにエラーを報告する場合があります。その場合は、操作パネルに表示されているようにプリンターを再起動することによりエラーは消えます。
  - B) パッチのインストールに失敗することがあります。WebTools Expressでは「成功」ではなく「失敗」と表示されます。その場合は、再度インストール手順を実行する必要があります。



**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon U.S.A., Inc.**  
usa.canon.com

**Canon Canada Inc.**  
canon.ca

**Canon Europe Ltd**  
canon-europe.com

**Canon Latin America Inc.**  
cla.canon.com

**Canon Production Printing Australia Pty. Ltd.**  
anz.cpp.canon

**Canon China Co., Ltd.**  
canon.com.cn

**Canon Singapore Pte. Ltd.**  
sg.canon

**Canon Hongkong Co., Ltd.**  
hk.canon