

# パッチインストール手順 「KB5025229」

2023/05

本手順書では、Microsoftセキュリティ更新プログラム「KB5025229」をインストールする方法について説明します。

## パッチ情報:

パッチ名	SHF075
マイクロソフト社サポート技術情報番号	KB5025229 (2023/04/11 累積的な更新プログラム)

## パッチ対象プリンター:

モデル	対象バージョン
PlotWave 3000/3500	R2.1.0.0
PlotWave 5000/5500	R2.1.0.0
PlotWave 7500	R2.1.0.0

プリンターに正しいバージョンがインストールされていることを確認します。


プリンターに対象バージョンがインストールされていない場合、サービスにプリンターのアップグレードをご依頼ください。これらのセキュリティ更新プログラムをインストールするには対象バージョンが必須です。

## 重要:

1. プリンターでホワイトリストが有効になっている場合、セキュリティパッチをインストールする前に、ホワイトリストを解除することを強く推奨します。その後、再び有効にすることができます。これは、次ページ以降の手順の一部です。
2. この累積的な更新プログラムには以前のセキュリティパッチが含まれているため、それらを先にインストールする必要はありません。
3. 次のページの手順では、WebTools Expressのシステム管理者のパスワードが必要です。デフォルトのパスワードは SysAdm ですが、変更される場合がありますのでご注意ください。

## WebTools によるパッチのインストール:

1. パッチファイルをPCにダウンロードします。  
<https://supportfiles.cpp.canon/TDS/Security/Win10/windows10.0-kb5025229-x64.msu>  
 注意: この Microsoft セキュリティアップデートは約596MBです。  
 注意: ダウンロードしたファイルのファイル名は変更しないでください。
2. PCのWebブラウザを起動し、プリンターの URL を入力します。  
**http://<ホスト名\_または\_IP アドレス>**  
 <ホスト名\_または\_IP アドレス>にはプリンターの「ホスト名」または「IP アドレス」を入力します。  
 以下画面が現れます(以下画面は参考例です。モデルにより表示画面が異なります。)

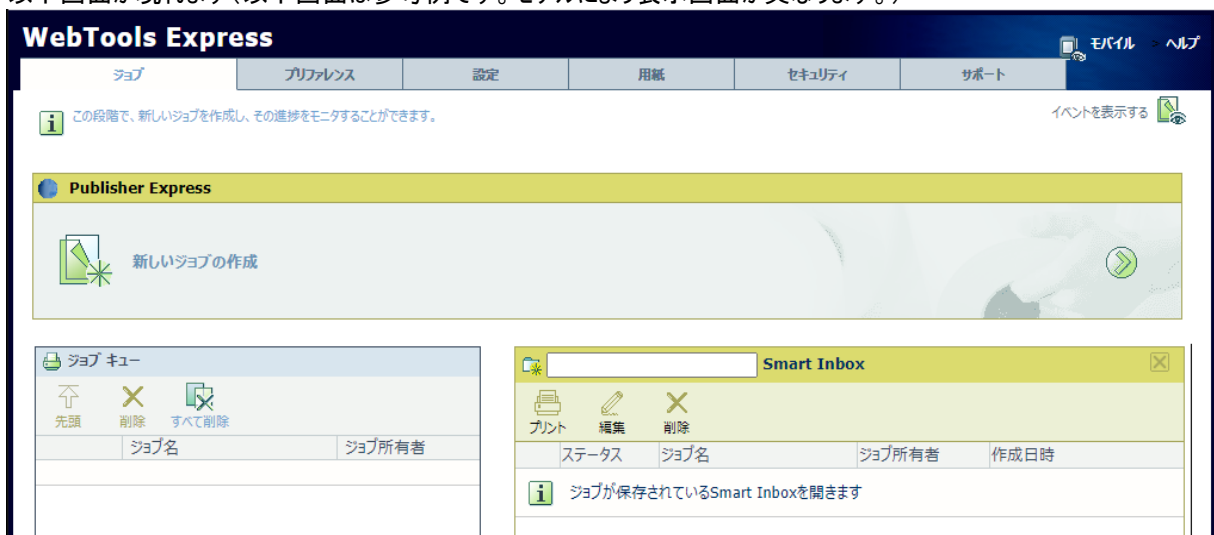

3. 「サポート」タブを開き、プリンターのバージョンが正しいかどうか確認します(P1の対象バージョン参照)。プリンターに対象バージョンがインストールされていない場合は、サービスにプリンターのアップグレードをご依頼ください。



4. セキュリティパッチのインストール中は、ホワイトリストを無効にする必要があります。「セキュリティ」タブの最下部の「ホワイトリスト登録設定」で状態を確認してください。以下の2つの状況が考えられます。ログオン画面が表示された場合、システム管理者としてログオンする必要があります(初期パスワードは「SysAdm」)。



状況1: 現在の保護ステータス => 「保護が無効です」

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 無効	
現在の保護ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 保護が無効です	

ホワイトリストが「無効」の場合は、手順5に進みます。

状況2: 現在の保護ステータス => 「保護が有効です」

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 有効	
現在の保護ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 保護が有効です	

または、現在の保護ステータス => 「起動処理の準備中」

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 有効	
現在の保護ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 起動処理の準備中	

または、現在の保護ステータス => 「再起動して変更を適用します」

ホワイトリスト登録設定		編集
設定	値	
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 有効	
現在の保護ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 再起動して変更を適用します	

上記「状況2」の3つのケースとも、ホワイトリストを「無効」にする必要があります。「不正な設定変更を阻止します」を開き、「無効」を選択し、「OK」をクリックします。

不正な設定変更を阻止します

ソフトウェアの脅威からプリンタを保護するために、認可済みのこの機能を有効にします。ホワイトリスト登録技術に基づき、信頼できるソフトウェアの一覧により、不正なプログラムのプリンタ上での実行が防止されています。有効にするには最長で30分かかることがあります。

デフォルト: 無効

不正な設定変更を阻止します  有効  無効

OK キャンセル

次に、プリンターを再起動します。

「サポート」タブを開き、「シャットダウン」をクリックします。

ログオン画面が表示された場合、システム管理者としてログオンする必要があります(初期パスワードは「SysAdm」)。

WebTools Express

モバイル ログアウト ヘルプ

ジョブ プリファレンス 設定 用紙 セキュリティ サポート

バージョン情報 カウンタ履歴 更新 ライセンス リモート サービス メンテナンス

このシステムに関する一般情報。を参照してください。 <http://downloads.cpp.canon>最新のドライバ、ドキュメント、およびソフトウェアバージョンについては、サポート全般については、★を参照してください。 <http://www.canon.com/support>

シャットダウン...

「再起動」を選択し、「OK」をクリックします。

システムをシャットダウンします。

システムを再起動またはシャットダウンします。

シャットダウン  再起動

OK キャンセル

プリンター再起動後、「セキュリティ」タブの最下部でホワイトリストの状態が「無効」になっていることを確認します。

ホワイトリスト登録設定 編集

設定	値
不正な設定変更を阻止します	<input type="checkbox"/> 無効
現在の保護ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 保護が無効です

5. 「サポート」タブをクリックし、次に「更新」(下記スクリーンショットの矢印)をクリックします。ログオン画面が表示された場合、システム管理者としてログオンする必要があります(初期パスワードは「SysAdm」)。

WebTools Express

モバイル ローカルシステム管理者 ログアウト ヘルプ

ジョブ プリファレンス 設定 用紙 セキュリティ サポート

バージョン情報 カウンタ履歴 更新 ライセンス リモート サービス メンテナンス

現在のソフトウェアバージョンの表示、システムソフトウェアの更新、およびセキュリティパッチのインストールを行います。

**バージョン情報**

システム	バージョン
PlotWave 5500	2.1.0.0


**現在のソフトウェアバージョン** 更新

バージョン	インストール日
PlotWave 5500-2.1.0.0	2022/08/05


**OS パッチ**

パッチ	パッチのインストール結果
	<input checked="" type="checkbox"/> インストール (*.msu) <input checked="" type="checkbox"/> インストール (*.patch)

6. 「OSパッチ」項目右側の「インストール (\*.msu)」(手順5スクリーンショットの赤い四角部)をクリックすると、確認画面が現れます。「OK」をクリックします。

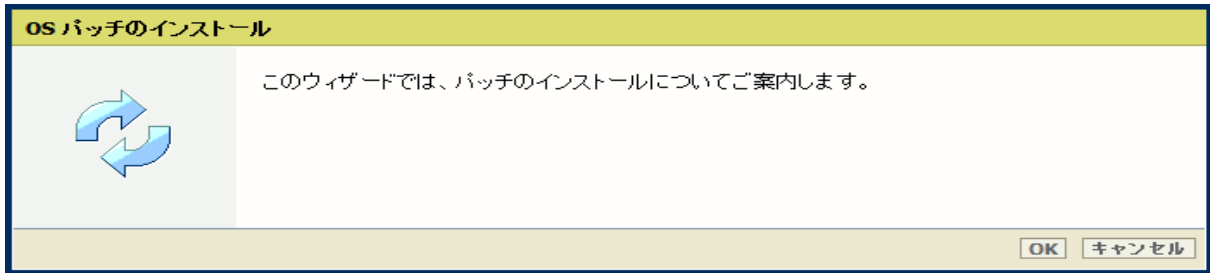


以下画面が現れます。「ファイルを選択」をクリックしダウンロード済みのパッチファイル「累積更新プログラム (KB5025229)」を選択後、「OK」をクリックします。(インストール時間:約1~2時間)

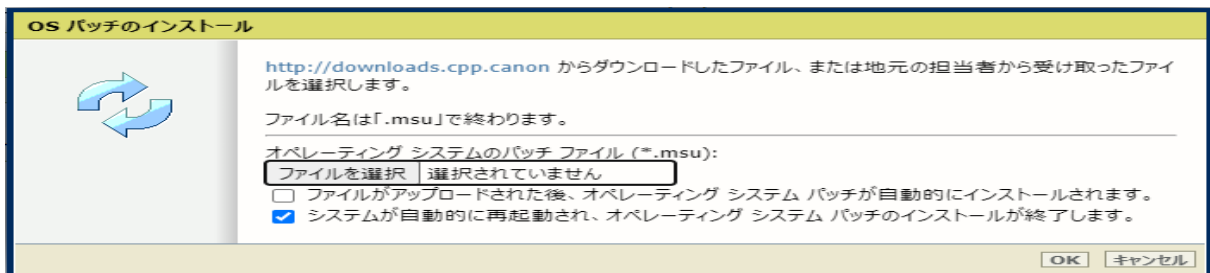


注意: システムのクリーンアップが必要であるというメッセージが表示される場合があります。


7. 確認画面で「OK」をクリックします。

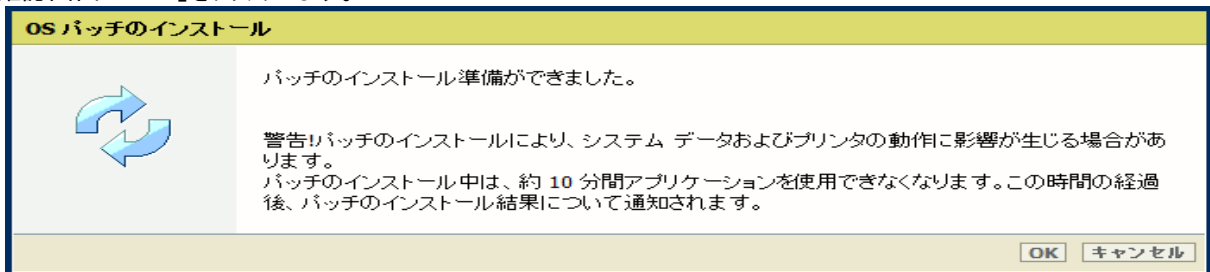

再度確認画面が現れるので「OK」をクリックします。

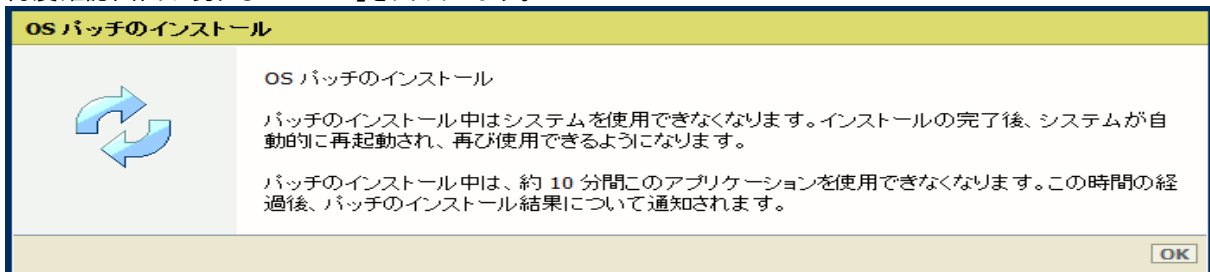

プロダクトあるいは状況により、以下画面が現れます。

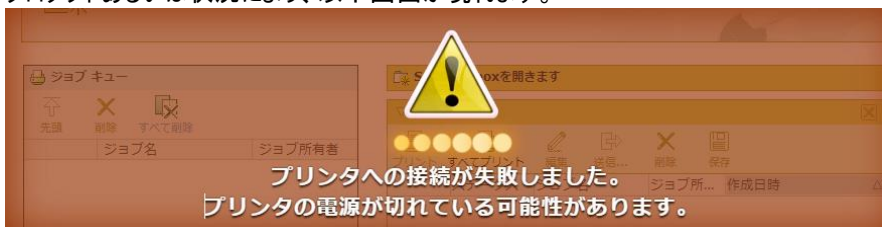

このメッセージは無視して問題ありません(再起動中:自動的に再起動しパッチが適用されます)。ブラウザがプリンターとの接続を失いますが、プリンターが再びオンラインになると復元されます。


**重要:** セキュリティパッチのインストール中は、操作パネルに何も表示されない時間があります。操作パネルのLEDのみが点滅します。これは正常な動作です。このプロセスを中断しないでください。プリンターを操作する前に、操作パネルのホーム画面が表示されるまで待ちます。

8. 再起動後、手順 5 を実行し、パッチのインストール結果を確認します。  
 ※パッチインストール結果:(以下画面は成功例です。パッチにより表示内容が異なります。)

OS パッチ	
パッチ	パッチのインストール結果
2023-04-17 11:58:10 AM Patch windows10.0-KB5025229-x64.msu	成功

この例では、新しいセキュリティパッチのみが表示されています。以前のセキュリティパッチがプリンターにインストールされている場合は、それらもリストアップされます。

9. 手順 4 でホワイトリストを「無効」に変更した場合、再度、「有効」に設定する必要があります。  
 「セキュリティ」タブの最下部の「ホワイトリスト登録設定」、「不正な設定変更を阻止します」を開き、「有効」を選択し、「OK」をクリックします。

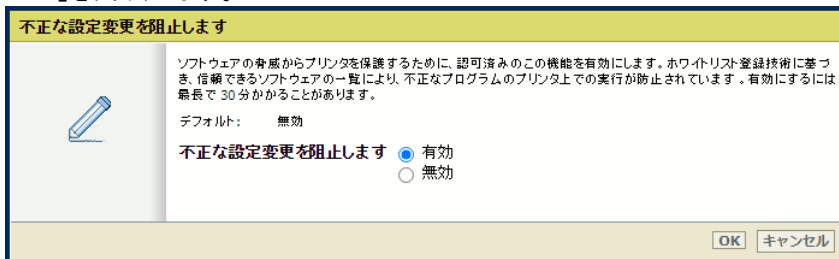

画面を再読み込みします (F5 ボタンを押します)。ホワイトリストの設定が以下ようになります。

ホワイトリスト登録設定	
設定	値
不正な設定変更を阻止します	有効
現在の保護ステータス	起動処理の準備中

準備には約 0.5 ~ 1 時間かかります。準備が完了するとホワイトリストの設定以下ようになります。

ホワイトリスト登録設定	
設定	値
不正な設定変更を阻止します	有効
現在の保護ステータス	再起動して変更を適用します

プリンターを再起動します。再起動後、ホワイトリストの設定が以下ようになります。

ホワイトリスト登録設定	
設定	値
不正な設定変更を阻止します	有効
現在の保護ステータス	保護が有効です

10. 注意:
- A) パッチインストール後、プリンターが操作パネルにエラーを報告する場合があります。その場合は、操作パネルに表示されているようにプリンターを再起動することによりエラーは消えます。
  - B) パッチのインストールに失敗することがあります。WebTools Expressでは「成功」ではなく「失敗」と表示されます。その場合は、再度インストール手順を実行する必要があります。



**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon U.S.A., Inc.**  
usa.canon.com

**Canon Canada Inc.**  
canon.ca

**Canon Europe Ltd**  
canon-europe.com

**Canon Latin America Inc.**  
cla.canon.com

**Canon Production Printing Australia Pty. Ltd.**  
anz.cpp.canon

**Canon China Co., Ltd.**  
canon.com.cn

**Canon Singapore Pte. Ltd.**  
sg.canon

**Canon Hongkong Co., Ltd.**  
hk.canon